

Инструкция по применению и хранению «Продукции»

Инструкция по применению:

1. Перед началом установки необходимо проверить клеящую способность к поверхности.
2. Запрещено использование материалов Anti Slip Tape и No Skiding ® и Heskings ® на пористых и сыпучих и неровных поверхностях.
3. Производитель не рекомендует установку материалов Anti Slip Tape и No Skiding ® и Heskings ® при температуре ниже 10°C.
4. Заделайте трещины, загрунтуйте неровные поверхности отполируйте до гладкого состояния. Не наносите на еще не застывший раствор.
5. Наносите материалы Anti Slip Tape и No Skiding ® и Heskings ® только на чистую, сухую, обезжиренную поверхность. Подождите необходимое время до полного высыхания поверхности. Температура поверхности должна быть в пределах температуры окружающей среды +/- 2°C.
6. Перед установкой материалов Anti Slip Tape и No Skiding ® и Heskings ® , их необходимо поместить в атмосферу объекта, на который они устанавливаются на время, рассчитанное по формуле: $\text{Время акклиматизации материала (часов)} = 0,1 * \text{ABS (Температура склада, где хранился материал (°C))} - \text{Температура окружающей среды объекта (°C)}$ на который устанавливается материала No Skiding ® и Heskings ®).
7. После акклиматизации материала Anti Slip Tape и No Skiding ® и Heskings ® отделите защитную пленку. Внимание! Производитель не рекомендует повторное приклеивание отделившейся защитной пленки на клеевой слой материала.
8. Придавите материал Anti Slip Tape и No Skiding ® и Heskings ® к подготовленной поверхности в течение 2-4 минут. Используйте ручной резиновый ролик для лучшего склеивания. Производитель не гарантирует качественного приклеивания материала, если клеевой слой материала отделен от защитной пленки на время более 5 минут.
9. Запрещается повторно приклеивать установленный материал No Skiding ® и Heskings ® .
10. Материал Anti Slip Tape и No Skiding ® и Heskings ® готов к использованию после высыхания клеевой основы. Время до полного высыхания клея 6 часов с момента отделения защитной пленки. Высыхание клея на отлип – 2 часа.
11. Запрещается сушить приклеенный материал No Skiding ® и Heskings ® феном.
12. Сохраняйте чистоту материала Anti Slip Tape и No Skiding ® и Heskings ® .Используйте очистители для пола и щетку с жестким ворсом.
13. Для лучшей защиты от влаги и воды, рекомендуется края обработать сантехническим герметиком.

Инструкция по хранению:

Для сохранения потребительских свойств и увеличения срока службы материала No Skiding ® и Heskings ® необходимо выполнять предписания настоящей инструкции:

1. Материалы No Skiding ® и Heskings ® , необходимо хранить в сухих (относительной влажностью воздуха 30-40%) помещениях при температуре от +18°C до +30°C, с возможными перепадами температуры не более 5°C в течение 5 часов.
2. Полиэтиленовая и картонная упаковка сохраняет качество материала No Skiding ® и Heskings ® . Сохраняйте упаковку до момента установки.
3. Не устанавливайте материалы No Skiding ® и Heskings ® вблизи нагревательных или отопительных приборов. Резкие колебания температуры окружающей среды могут повлечь за собой отклеивание и коробление отдельных элементов материала.
4. Для ухода за поверхностью материалов No Skiding ® и Heskings ® не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими абразивные материалы, растворители, кислоты и другие сильные химические вещества, а также скребки и металлические щетки.
5. Не допускайте соприкосновения материалов No Skiding ® и Heskings ® с горячими предметами, так как это может привести к потере целостности покрытия, изменению цвета, появлению потертостей и т.п.